

UNI-T®



UT575B
使用手册
Operating Manual

双钳接地电阻测试仪

优利德®

优利德科技(中国)股份有限公司

地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

电话：(86-769) 8572 3888

邮编：523 808

<http://www.uni-trend.com.cn>

P/N:110401110798X
2021/11/30 REV.0



目 录

注意	1
一. 简介	2
二. 技术规格	2
1. 基准条件和工作条件	2
2. 一般规格	3
3. 基准条件下基本误差 M 及性能指标	5
三. 仪表结构	6
四. 测试功能旋转开关	7
五. LCD 显示器	8
六. 测量原理	8
七. 操作方法	11
1. 开关机	11
2. 电池电压检查	11
3. 二线简易测试接地电阻	11
4. 三线测试接地电阻	13
5. 四线精密测试接地电阻	13
6. 四线选择法测试接地电阻	15
7. 单钳三线选择法测试接地电阻	17
8. 双钳法测试接地电阻	17
9. 土壤电阻率测试	18
10. 直流电阻测试	19
11. 交流电流测试	19
12. 接地电压测试	20
13. 背光控制	21
14. 报警设置	21
15. 数据锁定/存储	21
16. 数据查阅/删除	22
17. 数据上传	22
八. 电池及充电	22
九. 蓝牙软件操作	23
1. 软件介绍	23
2. 软件安装	23
3. 软件使用	23
4. 软件卸载	25
十. 装箱单	25

注意

感谢您购买了本公司的 UT575B 双钳多功能接地电阻测试仪，为了更好地使用本产品，请一定：

- 详细阅读本用户手册。
- 遵守本手册所列出的操作注意事项。

- ◆ 本仪表根据 IEC61010 安全规格进行设计、生产、检验。
- ◆ 任何情况下，使用本仪表应特别注意安全。
- ◆ 本仪表的 USB 接口与内部电路为非隔离接口，严禁在测试电压的时候连接电脑，否则会烧坏仪表或引起触电事故。必须先将电压测试线拔出仪表后才能连接 USB 数据线到电脑读取数据。
- ◆ 说明书中的在线监测不适用于监测电压。
- ◆ 注意本仪表机身的标贴文字及符号。
- ◆ 接地电阻测试时注意电流钳的电流方向。
- ◆ 使用前应确认仪表及附件完好，仪表、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。
- ◆ 测量过程中，严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
- ◆ 测量前请先确认 FUNCTION 功能旋钮所处的位置。
- ◆ 确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
- ◆ 请勿在测试端与接口之间施加超过 100V 的交流电压或直流电压，否则可能损坏仪表。
- ◆ 请勿在易燃性场所测量，火花可能引起爆炸
- ◆ 仪表在使用中，机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。
- ◆ 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表
- ◆ 若仪器潮湿，请干燥后再保管。
- ◆ 更换电池请确认测试线已移离仪表，旋钮处于“OFF”位置。
- ◆ 仪表显示电池电压低符号“”，应及时充电。
- ◆ 长时间不用本仪表，请每隔 1~2 个月对仪表充电一次，以免损坏电池。
- ◆ 使用、拆卸、校准、维修本仪表，必须由有授权资格的人员操作。
- ◆ 由于本仪表原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。
- ◆ 仪表及手册中的“”安全警告标志，使用者必须严格依照本手册内容进行安全操作。

一. 简介

UT575B 双钳多功能接地电阻测试仪是一款专为现场测量接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电流、接地电压而精心设计制造的高端仪表。仪表采用先进数字处理技术,具有二线法、三线法、四线法、选择法、双钳法等各种测量方法选择,仪表导入 FFT(快速傅立叶变换 技术、AFC(自动频率控制 技术,具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强,确保测量的高精度、高稳定性和高可靠性。仪表采用大口径电流钳设计,可应对各种场合的测试需求,可测量大尺寸接地引下线的接地电阻值,可灵活测量单点和网状接地等各种复杂接地结构的接地电阻值,测量并联接地系统时无需断开任何并连接地极,极大地提高了测量的方便性,为接地性能测试提供了完美的解决方案。

UT575B 双钳多功能接地电阻测试仪由主机、电流钳(双钳)、测试线、辅助接地棒、通讯软件、通讯线等组成。主机超大 LCD 显示,具有背光、棒图指示,一目了然。仪表具有存储功能,时钟功能,自动存储含有日期时间的测试结果 2000 组。仪表具有支持安卓系统的蓝牙通讯功能,安装 APP 后可在移动终端进行测试或读取测试记录,给你带来全新体验。仪表具有 USB 接口,存储数据通过 USB 接口上传 PC 机,通讯软件可以实现历史记录数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。仪表广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等行业。

UT575B 双钳多功能接地电阻测试仪性能特点:

1. 独特设计的插孔指示灯,准确指示插孔位置,避免操作失误。
2. 12 档位功能选择旋钮,各种测试方法展示无遗,使得操作简易快速。
3. 仪表具有蓝牙通讯功能支持安卓系统,用户可使用移动终端非常方便地进行测试操作或读取含有日期时间的测试结果。
4. 仪表外壳采用防水保护箱,防撞、防摔、防水(防护等级 IP65)坚固安全耐用,特别适合在户外工地使用。
5. 仪表配有大容量可充电锂电池组。USB 接口数据上传功能。

二. 技术规格



1. 基准条件和工作条件

影响量	基准条件	工作条件	备注
环境温度	23°C±1°C	-10°C~40°C	----

环境湿度	40%~60%	<80%	----
仪表工作电压	7.8V±0.1V	DC 7.8V±0.6V	----
辅助接地电阻值	<100Ω	<5kΩ	
干扰电压	应避免	<20V	
干扰电流	应避免	<2A	
测 R 时电极间距	a>5d	a>5d	
测ρ时电极间距	a>20h	a>20h	

2. 一般规格

功 能	接地电阻、直流电阻、土壤电阻率、接地电压、接地电流测量	
电 源	DC 7.4V 2600mAh 可充锂电池，电池充满约 8.4V	
背 光	可控背光，适合昏暗场所使用	
测量方法	直流电阻	直流电阻二极法
		直流电阻四极法
	接地电阻	接地电阻二极法
		接地电阻三极法
		接地电阻四极法
		接地电阻单钳三极法（选择法）
		接地电阻单钳四极法（选择法）
		接地电阻双钳法
		土壤电阻率(温纳法)
接地电流	电流钳测量	
接地电压	平均值整流	
测试频率	128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC 自动选频)	
短路测试电流	AC 250mA max	
开路测试电压	AC 40V max	
电极间距范围	1m~100m	
显示模式	4 位超大 LCD 显示，带背光	
测量指示	测量中 LED 闪烁指示，LCD 倒计时显示	
LCD 尺寸	128mm×75mm	
LCD 显示域	124mm×67mm	
仪表尺寸	高宽厚：280mm×260mm×160mm	
电流钳尺寸	高宽厚：223mm×120mm×39mm	

测试线	4条：红色 20m，黑色 20m，黄色 10m，绿色 10m 各 1 条
简易测试线	2条：红色 1.6m，黑色 1.6m 各 1 条
辅助接地棒	4根： $\phi 10\text{mm} \times 250\text{mm}$ (935g)
电流钳	2把：蓝黑插头，红黑插头各 1 把
电流钳口径	$\phi 70\text{mm}$
电流钳引线	长 2m
测量时间	交流电流：约 2 次/秒 对地电压：约 2 次/秒 接地电阻：约 7 秒/次
测量次数	5000 次以上(短路测试，测 1 次，停 30 秒再测)
线路电压	AC 600V 以下测量
通讯方式	蓝牙模块，USB 接口，存储数据可以通过软件上传电脑
通讯线	USB 通讯线 1 条，长 1.5m
数据保持	保持数据时“HOLD”符号指示
数据存储	2000 组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满
数据查阅	查阅数据时“READ”符号指示
溢出显示	超量程溢出时“OL”符号指示
电流钳低电流指示	选择法或者双钳法测量时,当 CT2 接收的电流信号低于 0.5mA 时,显示“  ”符号,此时应检查 CT2 电流钳的钳入方向
干扰测试	自动识别干扰信号，干扰电压高于 5V 时“NOISE”符号指示
辅助接地测试	具有辅助接地电阻值测试功能， $0.00\text{k}\Omega \sim 30.00\text{k}\Omega$ ($100\text{R}+\text{rC}<50\text{k}\Omega$ ， $100\text{R}+\text{rP}<50\text{k}\Omega$)
报警功能	测量值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”蜂鸣声报警提示
电池电压	当电池电压降到约 DC $7.2\text{V} \pm 0.1\text{V}$ 时，电池电压低符号“  ”显示，提醒仪表需进行充电
自动关机	开机 15 分钟后自动关机
工作电流	背光：25mA Max(单独背光耗电)
	待机：25mA Max(开机后背光关闭)
	测量：150mA Max(背光关闭)
质 量	仪表：约 3490g(含电池)
	电流钳：约 1100g(2 把)
	总重量：约 6800g (含附件)

工作温湿度	-10°C~40°C; 80%rh 以下
存放温湿度	-20°C~60°C; 70%rh 以下
防护等级	IP65 (合盖时)
过载保护	测量接地电阻: C(H-E、P(S-ES 各端口间 AC 280V/3 秒
绝缘电阻	20MΩ以上(电路与外壳之间 500V
耐 压	AC 3700V/rms(电路与外壳之间
电磁特性	IEC61326(EMC
适合安规	IEC61010-1(CAT III 300V、CAT IV 150V、污染等级 2 ; IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻 ; IEC61557-5(土壤电阻率 ; JJG 366-2004(接地电阻表 ; JJG 1054-2009(钳形接地电阻仪 。

3. 基准条件下基本误差及性能指标

测量功能	测量范围	精度	分辨率
二三四线法测量 接地电阻(R_{\sim} 、 直流电阻(R_{DC} ...	0.00Ω~29.99Ω	$\pm 2\%rdg \pm 5dgt$	0.01Ω
	30.0Ω~299.9Ω	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$	0.1Ω
	300Ω~2999Ω	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$	1Ω
	3.00kΩ~300.00kΩ	$\pm 4\%rdg \pm 3dgt$	10Ω
选择法测量接地 电阻(R_{\sim}	0.00Ω~29.99Ω	$\pm 2\%rdg \pm 5dgt$	0.01Ω
	30.0Ω~299.9Ω	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$	0.1Ω
	300Ω~3000Ω	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$	1Ω
双钳法测量接地 电阻(R_{\sim}	0.01Ω~0.99Ω	$\pm 10\%rdg \pm 5dgt$	0.01Ω
	1.0Ω~29.9Ω		0.1Ω
	30Ω~100Ω		1Ω
土壤电阻率(ρ	0.00Ωm~99.99Ωm	根据 R 的测量精度而 定 ($\rho=2\pi aR$ $a:1m\sim 100m;$ $\pi=3.14$	0.01Ωm
	100.0Ωm~999.9Ω		0.1Ωm
	1000Ωm~9999Ωm		1Ωm
	10.00kΩm~99.99k		10Ωm
	100.0kΩm~999.9k		100Ωm
	1000kΩm~9000kΩ		1kΩm


接地干扰电压 (V~) 50Hz/60Hz	AC 0.0~100.0V	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$	0.1V
接地干扰电流 (A~) 50Hz/60Hz	AC 0.00mA ~ 600.0A	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$	0.01mA

注: 1.rC max 或 rP max 时的附加误差 $\leq \pm 5\%rdg \pm 5dgt$ 。

(rC max: $4k\Omega + 100R < 50k\Omega$, rP max: $4k\Omega + 100R < 50k\Omega$)

2.5V 干扰电压时的附加误差 $\leq \pm 5\%rdg \pm 5dgt$ 。

三. 仪表结构

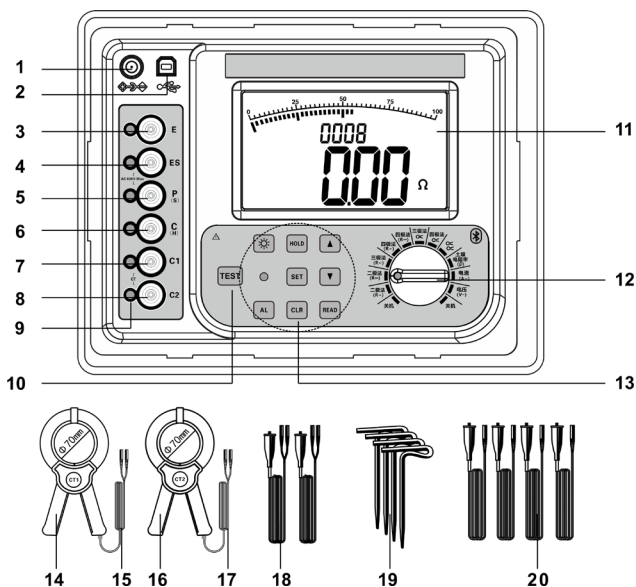

1.USB 接口

3.E 接口(接地极)

5.P(S 接口(电压极

7.C₁ 接口(CT2 的同名端接口

9.指示灯

11.LCD 显示屏

2.充电接口

4.ES 接口(辅助地极

6.C(H 接口(电流极

8.C₂ 接口(CT2 的公共端接口

10.TEST 测试键

12.功能选择旋钮

13.功能按键区

14.激励电流钳 CT1

15.激励电流钳 CT1 连接端口，红色香蕉头为同名端，黑色为公共端

16.接收电流钳 CT2


17.接收电流钳 CT2 连接端口，蓝色香蕉头为同名端，黑色为公共端

18.简易测试线

19.辅助接地棒


20.测试线

四．测试功能旋转开关

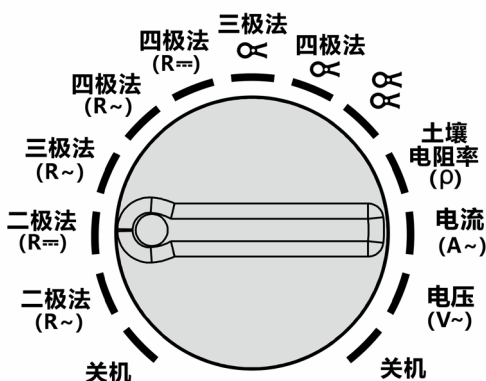

旋转开关	功能	旋转开关	功能
关机	关闭电源	三极法	三极选择法测试接地电阻
二极法 (R~)	二极法测试接地电阻	四极法	四极选择法测试接地电阻
二极法 (R=)	二极法测试直流电阻	双钳法	双钳法测试接地电阻
三极法 (R~)	三极法测试接地电阻	土壤电阻率 (ρ)	温纳法测试土壤电阻率
四极法 (R~)	四极法测试接地电阻	电流 (A~)	接地干扰电流
四极法 (R=)	四极法测试直流电阻	电压 (V~)	接地干扰电压

五. LCD 显示器

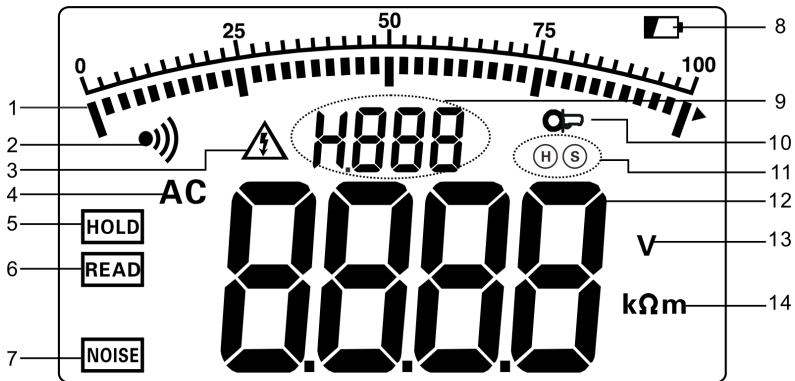


1. 测试进度棒图(显示测试的进度，动态显示)
2. 报警指示符号(启动报警功能时显示，超报警临界值时闪烁显示)
3. 超电压指示(被测试电压超过 30V 时显示，提醒注意安全)
4. 交流指示
5. 数据保持指示(按 **HOLD** 键保持数据时显示)
6. 数据查阅指示(长按 **READ** 键 3 秒进入数据查阅时显示)
7. 干扰信号指示(干扰电压超过 5V 时显示)
8. 电池电量低指示(电池电压低于 7.5V 时显示)
9. 存储数据组数指示
10. 电流钳 CT2 接收电流信号太低指示(当 CT2 接收的电流信号低于 0.5mA 时该符号显示，此时可能是 CT2 方向钳反)
11. 干扰电极指示(该电极有干扰时显示)
12. 测试数据
13. 电压单位符号
14. 电阻、土壤电阻率、电流、长度单位符号


六. 测量原理

1. 三线法四线法测量接地电阻值测量采用额定电流变极法(适合准确测量单点接地系统，即在测量对象 E 接地极和 C_H 电流极之间流动交流额定电流 I，求取 E 接地极和 P_S 电压极的电位差 V，并根据公式 $R=V/I$ 计算接地电阻值 R。为


了保证测试的精度，采用 4 线法，增加 ES 辅助地极，实际测试时 ES 与 E 夹在接地体的同一点上。

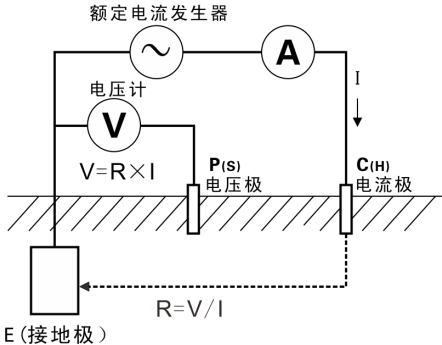


2. 选择法测量接地电阻值测量采用电流变极法(适用于不解扣测量并连接地系统的其中一个地网接地阻值，在 Re_1 Re_2 Re_3 接地极和 $C(H)$ 电流极之间施加交流电流 I ，通过 CT2 测量出流经 Re_3 的电流 I_3 ，同时测出 Re_3 接地极和 $P(S)$ 电压极的电位差 V ，并根据公式 $Re_3 = V / I_3$ 计算接地电阻值 Re_3 。为了保证测试的精度，采用 4 线法，增加 ES 辅助地极，实际测试时 ES 与 E 夹在接地体的同一点上。

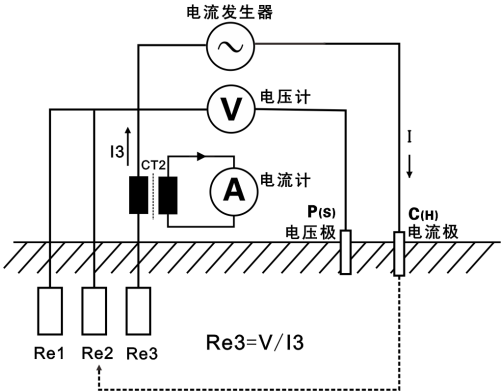


3. 双钳法测量接地电阻值(适用于多独立点并连接地系统不打辅助地桩测量，通过激励钳 CT1 产生一个交流电动势 V ，在交流电动势 V 的作用下在回路中产生电流 I ，再通过 CT2 检测到反馈的电流 I ，并根据公式 $R = V / I$ 计算出电阻值，图中 $R = Re + R_1 // R_2 // R_3 // \dots // R_{n-1} // R_n$ ，当 $R_1 // R_2 // R_3 // \dots // R_{n-1} // R_n$ (多个接地点并联后的阻值 远小于 Re ，有 $R \approx Re$ 。

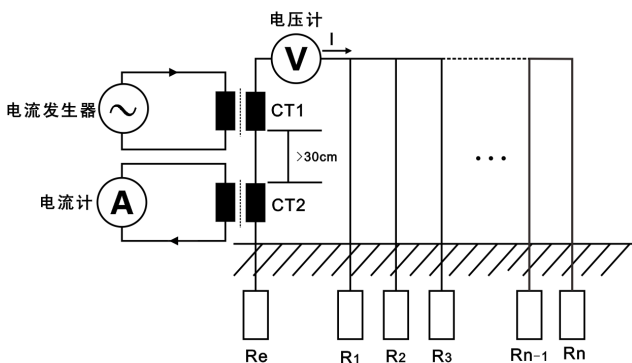

4. 土壤电阻率(ρ)测量采用4极法(温纳法): E 接地极与 $C(H)$ 电流极间流动交流电流 I , 求 $P(s)$ 电压极与 ES 辅助地极间的电位差 V , 电位差 V 除以交流电流 I 得到中间两点电阻值 R , 电极间隔距离为 $a(m)$, 根据公式 $\rho=2\pi aR(\Omega m)$ 得出土壤电阻率的值, $C(H)-P(s)$ 的间距与 $P(s)-ES$ 的间距相等时(都为 a 即为温纳法。为了计算方便, 请让电极间距 a 远大于埋设深度 h , 一般应满足 $a>20h$, 见下图。

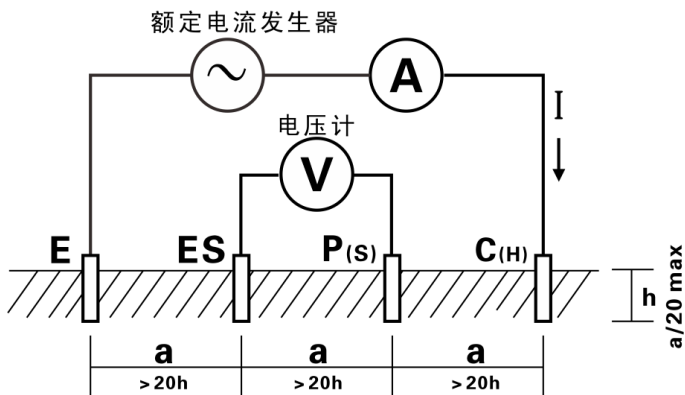

5. 二三四线直流电阻测试采用额定电流变极法(适合测量等电位连接电阻测试, 即在测量对象 R 之间流动直流额定电流 I , 求取 R 两端的电位差 V , 并根据公式 $R=V/I$ 计算接地电阻值 R 。为了保证测试的精度, 采用4线法, 增加 ES 辅助地极, 实际测试时 ES 与 E 夹在被测物的同一点上。

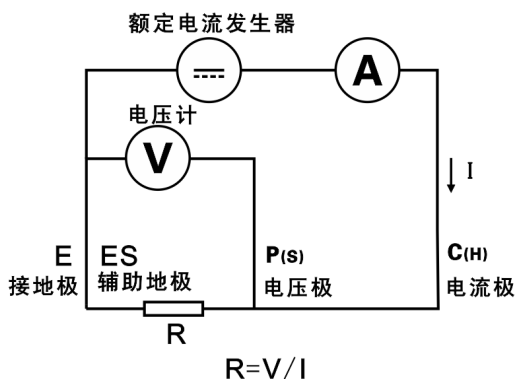

6. 以上几种方法中其工作误差(B 是额定工作条件内所得误差, 由使用仪表存在的固有误差(A 和变动误差(E_i 计算得出。

$$B = \pm (|A| + 1.15 \times \sqrt{E_2^2 + E_3^2 + E_4^2 + E_5^2})$$

- | | |
|-----------------|-----------------|
| A: 固有误差 | E2: 电源电压变化产生的变动 |
| E3: 温度变化产生的变动 | E4: 干扰电压变化产生的变动 |
| E5: 接触电极电阻产生的变动 | |

7. 交流电流漏电流测量采用平均值整流法。

 
8. 接地电压测量采用平均值整流法。

七. 操作方法

1. 开关机

旋转功能旋钮实现开关机, 旋钮指示“OFF”位置关机。本仪表开机后 15 分钟自动关机, 自动关机后将功能旋转到“OFF”位置, 重新开机。

2. 电池电压检查



开机后, 如果 LCD 显示电池电压低符号“”, 表示电池电量不足, 请依照说明更换电池。电池电力充足才能保证测量的精度。

3. 二线简易测试接地电阻

二线测试: 此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法, 利用现有的接地电阻值最小的接地极作为辅助接地极, 使用 2 条简易测试线连接(即 C(H)-P(S) 接口短

接、E-ES 接口短接。可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒 C(H、P(S)，测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。接线如下图，仪表操作同四线测试。

	<p>选用商用电源系统接地作为辅助接地极测量时，必须先确认是商用电源系统的接地极，否则断路器可能启动，有危险。</p>
	<p>采用简易二线法测量接地电阻，尽量选择 r_e 值小的接地体作为辅助接地极，这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、金属消防栓作为辅助接地极。</p>

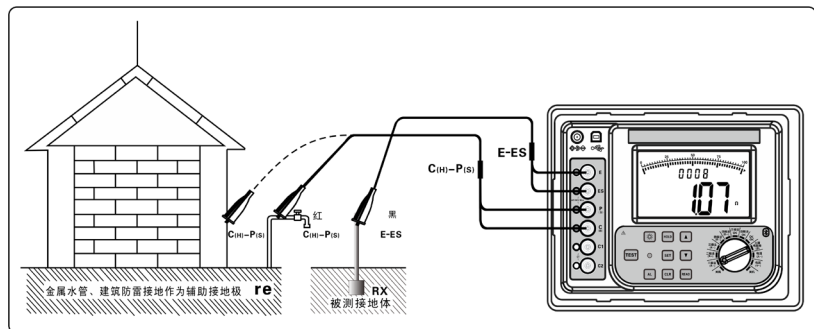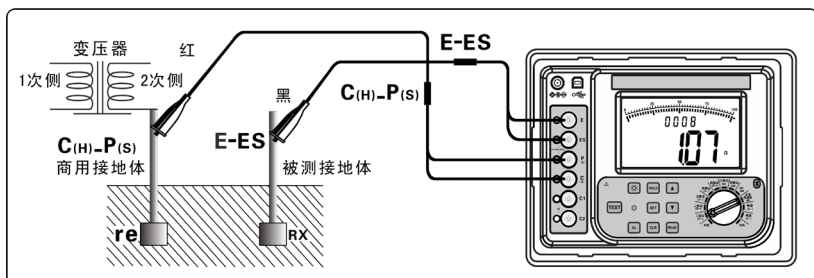

简易法测量接地电阻，其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和，即：

$$R = R_X + r_e$$

其中：R——为仪表读数；

R_X ——为被测接地体的接地电阻值；


r_e ——为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。

那么，被测接地体的接地电阻值为：

$$R_X = R - r_e$$

4. 三线测试接地电阻

三线测试：如下图，短接仪表的 **ES**、**E** 接口，即为三线测试，仪表操作与四线测试相同。三线测试不能消除线阻变化对测量的影响，也不能消除仪表与测试线间、测试线与辅助接地棒间接触电阻变化对测量的影响，测量时还需去除被测接地体表面的氧化层。

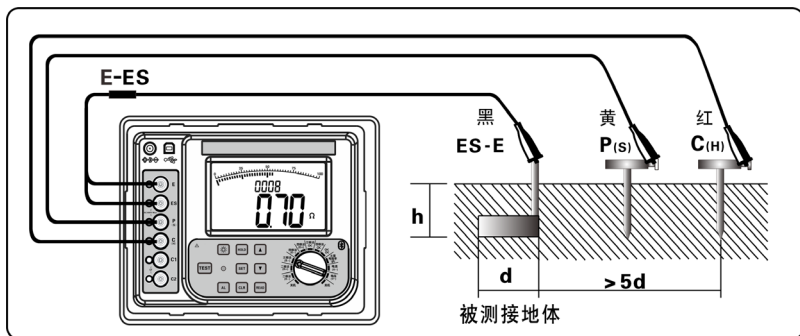

5. 四线精密测试接地电阻



在测试接地电阻时，先确认接地线的对地电压值，即 **C(H)** 与 **E** 或 **P(S)** 与 **ES** 的电压值必须在 **20V** 以下，若对地电压在 **5V** 以上，仪表显示 **NOISE** 符号，此时接地电阻的测量可能会产生误差，此时先将被测接地体的设备断电，使接地电压下降后再进行接地电阻测试。

四线测试：四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口(通常有污垢或生锈 表面之间的接触电阻对测量的影响，能消除线阻变化对测量的影响，优于三线测试。


如下图：从被测物体起，分别将 **P(H)**、**C(H)** 辅助接地棒呈一条直线深埋入大地，将接地测试线(黑、绿、黄、红 从仪表的 **E**、**ES**、**P(S)**、**C(H)** 接口对应连接到被测接地极 **E**、辅助电压极 **P(S)**、辅助电流极 **C(H)** 上。




被测接地体 **E** 到电流极 **C(H)** 之间的距离，应至少是被测接地体埋入地下深度(**h**) 的 5 倍，或者是被测接地体埋入地下电极长度(**d**) 的 5 倍。

测量复杂接地系统的总接地电阻，其 **d** 的距离为该接地系统最大对角线的距离。

测试时，测试线不能相互缠绕在一起，否则可能影响测试精度。

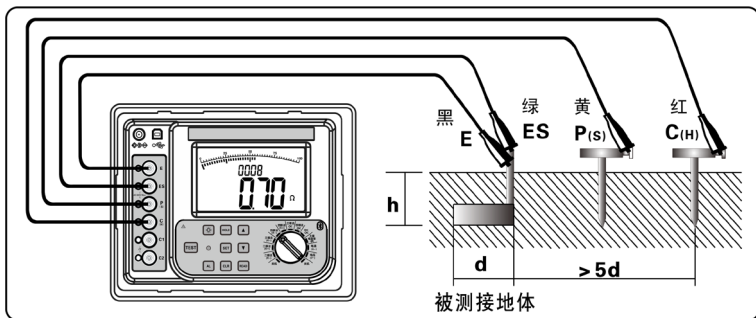

对于多点独立接地系统或较大型的地网，可以选配 50m 或更长的测试线进行测试，如下图：

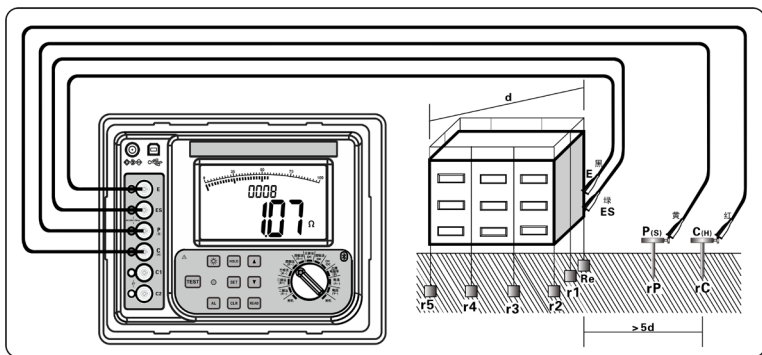

$R=r1 \parallel r2 \parallel r3 \parallel r4 \parallel r5 \parallel r6 \parallel \dots \parallel rn$ ($r1 \dots rn$ 都是独立接地点)

R——仪表读数

$r1 \dots rn$ ——都是独立接地点

r_C ——辅助电流极 C(H) 的对地电阻




r_P ——辅助电压极 P(s) 的对地电阻

连接好测试线后，先将功能选择旋钮旋转至相应档位，进入接地电阻测试模式，按一下“**TEST**”键开始测试，测试过程中有倒计时指示及测试进度棒图指示，测试完毕后显示稳定的数据，即被测接地体的接地电阻值 R_0 。

测试完毕后，再按一下“**SET**”键可以查看辅助电流极 C(H) 与辅助电压极 P(s) 的接地电阻值 r_C 、 r_P ， r_C 、 r_P 值显示完后自动返回显示被测接地电阻值 R_0 。

如下图，被测试接地电阻值为 2.05Ω ，仪表已存 8 组数据；辅助电流极 C(H)

的接地电阻 r_C 为 $0.36k\Omega$ ；辅助电压极 P(S) 的接地电阻值 r_P 为 $0.27k\Omega$ 。

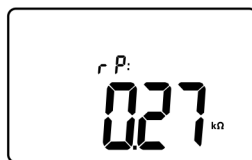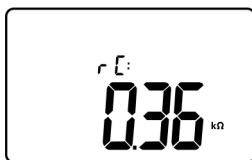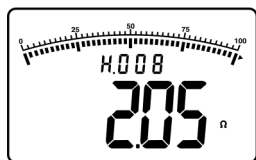



6. 四线选择法测试接地电阻


	在测试接地电阻时，先确认接地线的对地电压值，即 C(H 与 E 或 P(S 与 ES 的电压值必须在 20V 以下，若对地电压在 5V 以上，仪表显示 NOISE 符号，则接地电阻的测量值可能会产生误差，此时先将被测接地体的设备断电，使接地电压下降后再进行接地电阻测试。
--	--


四线选择法能在不解扣的情况下准确测量出其中一个接地体的接地电阻值，四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口(通常有污垢或生锈 表面之间的接触电阻对测量的影响，能消除线阻变化对测量的影响，优于三线测试。

 参见下图：从被测物体开始，分别将 P(S、C(H 辅助接地棒呈一条直线深埋入大地，将接地测试线(黑、绿、黄、红 从仪表的 E、ES、P(S、C(H 接口开始对应连接到被测接地极 E、辅助电压极 P(S、辅助电流极 C(H 上，将 CT2 电流钳的一端蓝色插头插入仪表 C1 接口，黑色插头插入仪表 C2 接口，电流钳钳入被测接地体的引下线中，注意电流钳的方向，电流必须从电流钳正面流入才能保证测量准确性。

	在测试接地电阻时，先确认接地线的漏电流大小，接地线电流在 2A 以下，接地线电流大于 100mA,则接地电阻的测量值可能会产生误差，此时先将被测接地体的设备断电，使接地线的漏电流下降后再进行接地电阻测试。同时保证选择法测试时电流必须由电流钳正面流入电流钳,否则无法正常测试接地电阻值，当仪表显示 “  ” 符号时，表示 CT2 电流钳接收的电流信号过小，应检查是 CT2 是否钳好或钳反，电流钳 CT2 的方向是否正确，辅助桩有没有接触不良等。
	CT2 接收的电流信号方向是从地下往地面上流的，CT2 正面为电流流入方向，即有 CT2 标识的一面对地钳住地线。

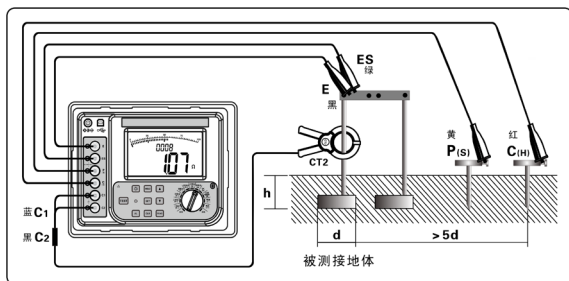


连接好测试线后，先将功能选择旋钮旋至“”位置，进入接地电阻测试模式，按一下“TEST”键开始测试，测试过程中有倒计时指示及测试进度棒图指示，测试完毕后显示稳定的数据，即上图中左边被测接地体的接地电阻值 R_0 。

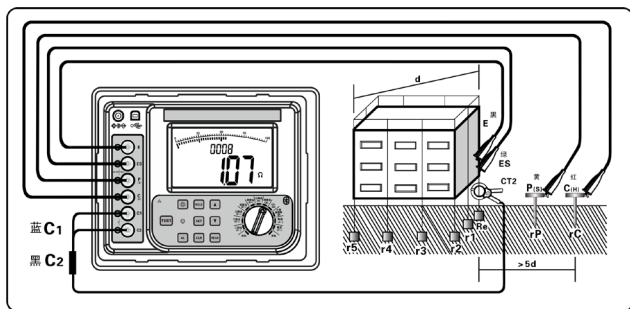


对于多点独立接地系统或较大型的地网，可以选配 50m 或更长的测试线进行测试，如下图：测量结果为 R_e 的接地电阻值，不受 r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 、 r_5 …接地电阻值的影响。

如下图：测量杆塔接地电阻时在不解扣的情况下用四线选择法能准确测被测杆塔的接地电阻值 R_e ，用传统的三线四线法在不解扣的情况下测出来是阻值为 R_e 与 R_1 、 R_2 、 R_3 并联后的阻值，如果 R_e 存在故障，并且 R_1 、 R_2 、 R_3 并联后阻值较小的情况下用传统的三线四线法就难于找出 R_e 故障点所在，容易被忽略。

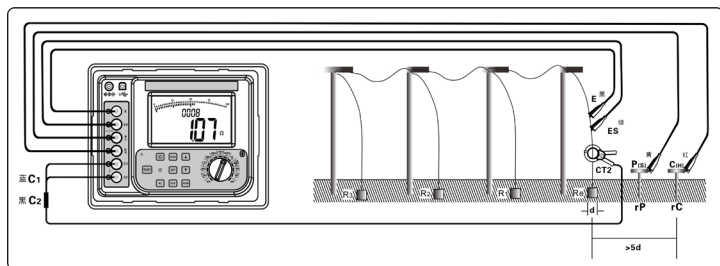


7. 单钳三线选择法测试接地电阻


三线选择法测试：如下图，短接仪表的 **ES**、**E** 接口，即为三线选择法测试，仪表操作与四线选择法测试相同。三线选择法测试不能消除线阻变化对测量的影响，也不能消除仪表与测试线间、测试线与辅助接地棒间接触电阻变化对测量的影响，测量时还需去除被测接地体表面的氧化层。

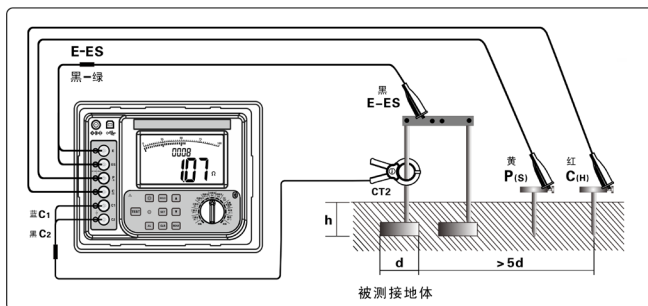

8. 双钳法测试接地电阻

双钳法适合测量独立多点接地系统的情况，如下图，在多点接地系统无需打地桩测量接地电阻值，将 CT1 电流钳的一端红色插头插入仪表 C(H) 接口，黑色插头插入仪表 E 接口，将 CT2 电流钳的一端蓝色插头插入仪表 C1 接口，黑色插头插入仪表 C2 接口，将两个电流钳钳入被测回路中，注意两个电流钳方向要一致并且保持间距大于 30cm，两个电流钳不得互换，否则会产生误差。

在测试接地电阻时，先确认接地线的漏电流大小，接地线电流大于 100mA，则接地电阻的测量值可能会产生误差，此时先将被测接地体的设备断电，使接地线的漏电流下降后再进行接地电阻测试。同时保证双钳法测试时电流必须由电流钳正面流入电流钳，否则无法正常测试接地电阻值，当仪表显示“”符号时，表示 CT2 电流钳接收的电流信号过小，应检查电流钳是否钳好，CT2 电流钳的方向是否正确，测量回路电阻过大或者没有形成回路。保证电流钳间距大于 30cm，否则会产生误差。

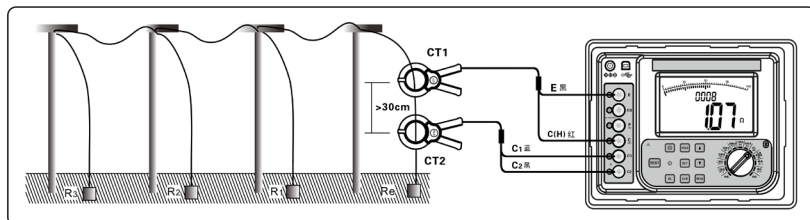

连接好测试线后,先将功能选择旋钮旋至“ ∞ ”位置,进入接地电阻测试模式,按一下“TEST”键开始测试,测试过程中有倒计时指示及测试进度棒图指示,测试完毕后显示稳定的数据,即被测接地体的接地电阻值 $R=R_e+R_1//R_2//R_3$,当 $R_1//R_2//R_3 \ll R_e$ 时,可近似为 $R \approx R_e$ 。

9. 土壤电阻率测试

土壤电阻率 ρ 是决定接地体接地电阻的重要因数。不同性质的土壤,固然有不同的土壤电阻率,就是同一种土壤,由于温度和含水量等不同,土壤电阻率也会随之发生显著的变化。因此,为了在进行接地装置设计时有正确的依据,使所设计的接地装置更能符合实际工作的需要,必须进行土壤电阻率的测量。


土壤电阻率用四极法(温纳法)进行测量。

根据公式 $\rho=2\pi aR(\Omega m)$ 计算土壤电阻率 ρ ,单位为 Ωm ,其中:

a——电极间距

R——P(S)-ES 电极间土壤的电阻

四极法(温纳法):按下图连接测试线,注意辅助接地棒间的间距及埋入深度,分别将 C(H)、P(S)、ES、E 辅助接地棒呈一条直线深埋入大地,将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的 C(H)、P(S)、ES、E 接口开始对应连接到被测 C(H)、P(S)、ES、E 辅助接地棒上。

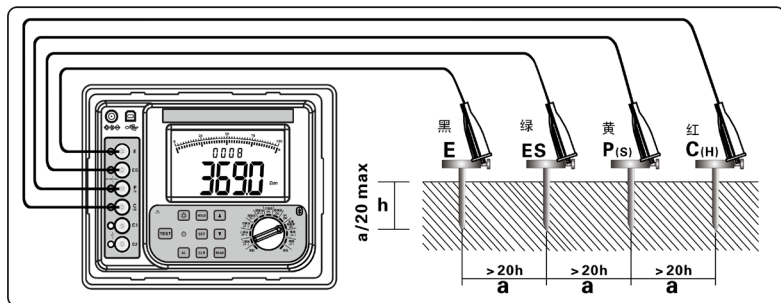


根据温纳法确定测量土壤电阻率的值约为两个接地棒间的距离 a 深度处的土壤电阻率,可通过改变 a 值来检查土壤均质性,从而设计合适的接地电极。

辅助接地棒的间距设置:连接好测试线后,先将功能选择旋钮旋至“ ρ_{EARTH} ”位置,进入土壤电阻率测试模式,长按“SET”键(约 3 秒)进入辅助接地棒的间距设置,短按“SET”键移动光标,按“ ∇ ”或“ \blacktriangle ”键改变当前数字大小(a 值范围:1m~100m),再长按“SET”键保存设定的 a 值,并返回土壤电阻率测试模式。

设定完 a 值后，在土壤电阻率测试模式下，按“TEST”键开始测试，并倒计时显示测试进度，完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。


如下图，被测量土壤电阻率为 $53.38\Omega\text{m}$ ，已存 157 组数据，按一下“SET”键显示辅助电流极 C(H) 的接地电阻值 r_C 和辅助电压极 P(S) 的接地电阻值 r_P ，显示完后自动返回显示被测量土壤电阻率 ρ 。

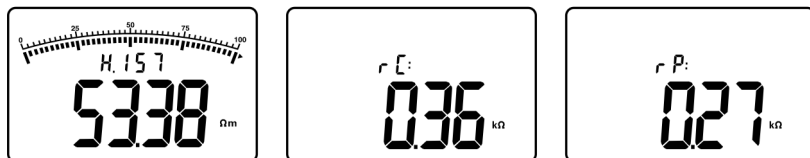

10. 直流电阻测试

直流电阻测试用于等电位联结电阻、金属构件之间电阻等测试，四线法测试能消除测试夹、仪表输入接口(通常有污垢或生锈 表面之间的接触电阻对测量的影响，能消除线阻变化对测量的影响，优于两线法测试。

如下图：测量设备与接地体之间连接电阻值，将测试线一端(黑、绿、黄、红分别插仪表的 E、ES、P(H)、C(H) 接口，测试线 E、ES 夹住设备接地线引出端，P(S)、C(H) 夹住接地引下线靠近地一端。

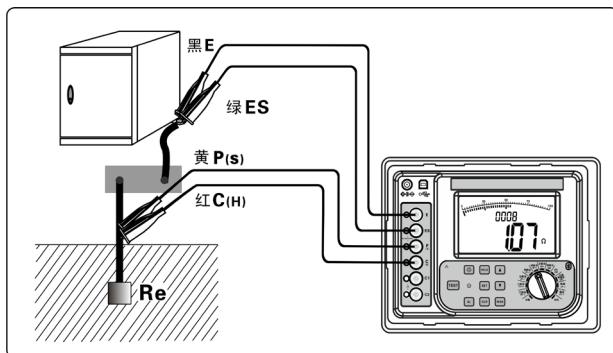


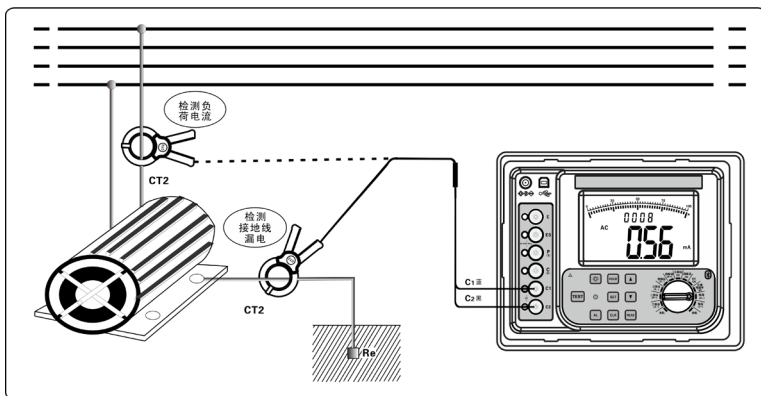
连接好测试线后，先将功能选择旋钮旋至“R \rightarrow ”位置，进入直流电阻测试模式，按一下“TEST”键开始测试，测试过程中有倒计时指示及测试进度棒图指示，测试完毕后显示稳定的数据，即被测设备与接地体等电位的联结电阻值 R。

11. 交流电流测试

如图，将 CT2 电流钳的一端蓝色插头插入仪表 C1 接口，黑色插头插入仪表


C2 接口，将电流钳钳入被测导线中。

	被测线路电流不要超过 600A，只能用电流钳进行测试，不得将电流信号直接接入仪表插孔，否则可能会损坏仪表。
	测量电流时，要使用 CT2 电流钳，交换电流钳会产生误差。
	测量负荷电流时，电流钳钳住火线(单根)，测量漏电电流时火线零线一起钳住(两根 或者钳住地线)。
	测量漏电电流时应避开周边电磁场干扰。



连接好电流钳后，先将功能选择旋钮旋至“lclamp”位置，进入电流测试模式，LCD 直接显示电流有效值，同时棒图指示幅值变化。


12. 接地电压测试

	接地电压测试时需要使用 1 根辅助接地棒。
	仪表只要通过测试线和辅助接地棒与大地有连接，仪表接口的其他测试线就不能接入商用电源的 L、N 线中，否则引起漏电，断路器可能启动，有危险。
	接地电压测试不能超过 100V。
	不能用于商用电压测试，否则会损坏仪表。


接地电压：即电气设备发生接地故障时，接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差，接地电压就是以大地为参考点，与大地的电位差，大地为零电位点。

接地电压测试时需要使用一根辅助接地棒，注意与商用交流电压测试的区别。

 
 

 

 
 
参见下图：仪表、辅助接地棒、测试线都连接好后，将功能转换旋钮切换至“EARTH VOLTAGE”位置，开始测试接地电压，LCD 显示测试结果。

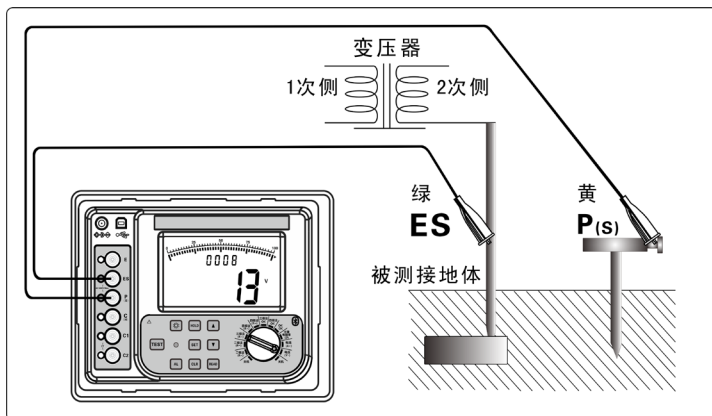



13. 背光控制



开机后，按“”键可以开启或关闭背光，背光功能适合于昏暗场所。每次开机默认背光关闭。

14. 报警设置

开机后，将功能选择旋钮旋至相应的位置，短按“”键可以开启或关闭报警功能，长按“”键(约 3 秒)进入报警临界值设定，按“”或“”键改变当前数字大小，短按“”键移动光标，再长按“”键保存退出。当测量值大于报警临界设定值并已开启报警功能，仪表将闪烁将显示“”符号，并发出“嘟--嘟--嘟--”报警声。

  15. 数据锁定/存储

仪器每次测试完成将自动存储一组数据，在测试模式下，短按“”键锁定当前显示数据，显示“HOLD”符号，并编号存储一组。再按“”键解除锁定。如下左图：锁定被测试土壤电阻率为 53.38Ωm，作为第 28 组数据存储。

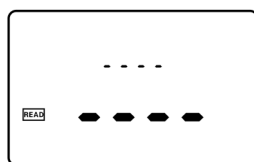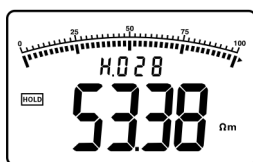

16. 数据查阅/删除

在测试模式下，短按“**READ**”键进入数据查阅，按“**▲**”或“**▼**”键以步进值为 1 选择查阅数组号，一直按住“**▲**”或“**▼**”键以步进值为 10 选择查阅数组号，当前组数为接地电阻数据或土壤电阻率数据时，按“**SET**”键查阅 rC、rP 和 a 值，再按“**READ**”键退出查阅。

查阅时若无存储数据，LCD 显示“---”，见上右图。

在数据查阅状态下，按“**CLR**”键进入数据删除，按“**▲**”或“**▼**”键选择“no”或“YES”，选“no”再按“**CLR**”键不删除并返回数据查阅状态，选“YES”再按“**CLR**”键删除所有存数据，删除后 LCD 显示“---”，如上右图。数据删除功能是一次性删除所有存储数据，删除后不能再恢复，请谨慎操作。

17. 数据上传

使用前需先安装 USB 驱动程序和本仪表上传软件。

软件请到优利德官网进行下载安装；



正在进行各种测试时禁止连接电脑读取数据，否则接地电压可能损坏电脑或仪表。

仪表所存数据可以上传电脑。连接好电脑与仪表的 USB 通讯线，仪表开机，运行数据软件，若软件显示串口打开并连接成功，即可以读取存储的历史数据，上传电脑并保存。数据软件具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

八. 电池及充电




一般充电 2 小时，不能超过 10 小时。

仪表长时间放置不用，请每隔 1~2 个月给电池充电一次。

充电时，充电器上的指示灯亮红色，充满后亮绿色。

必须使用标配的充电器充电。

1. 当电池电压降到 $DC\ 7.2V \pm 0.1V$ 时，仪表显示“”符号，表示电池电量不足，请及时充电，充电时充电器上的指示灯亮红色，充满后亮绿色。
2. 关机，确认仪表处于关机状态，连接充电器通过市电充电。
3. 充电完后请收好充电器，以便下次使用。

九. 蓝牙软件操作

1. 软件介绍

该软件为一款手机 APP，只支持 Android 系统 4.0 以上的手机，用于连接 UT575B 双钳多功能接地电阻测试仪的蓝牙 APP，不支持其他带有蓝牙功能的设备。

2. 软件安装

使用手机扫描二维码获取 APP 软件下载链接，安装时需要获取相应权限，请点击同意或允许。



3. 软件使用

软件分为三个模块，蓝牙设置、历史数据和关于。

3.1 蓝牙设置模块当中含有五大功能，打开（关闭）蓝牙、搜索蓝牙设备、连接蓝牙设备、发送测试命令和批量获取数据。其中发送测试命令与批量获取数据是在连接蓝牙设备之后才显示其功能。

3.1.1 打开（关闭）蓝牙功能：位于”蓝牙设置-蓝牙”，点击其右边按钮即可使用，开关在左即为关闭，开关在右即为打开。

3.1.2 搜索蓝牙设备功能：位于”蓝牙设置-搜索蓝牙设备”，点击按钮即开始搜索周围蓝牙设备，搜索时间 5 秒。

3.1.3 连接蓝牙设备功能：点击搜索蓝牙设备按钮之后，”蓝牙设置-可用设备”

下面会出现周围的蓝牙设备，点击测试仪对应的蓝牙名称即开始连接测试仪的蓝牙。若连接的不是测试仪的会出现链接失败提示。





3.1.4 发送测试命令功能：位于”蓝牙设置-蓝牙命令-开始测试”，连接上测试仪之后进入蓝牙命令界面，点击开始测试按钮，即对测试机发送开始测试命令，测试结束会返回其测试的数据，含有测试时间、档位、测试值和单位，默认测试时间 30 秒。

3.1.5 批量获取数据功能：位于”蓝牙设置-蓝牙命令-批量获取数据”，连接上测试仪之后进入蓝牙命令界面，点击批量获取数据按钮，即对测试机发送批量获取数据命令，批量获取数据即获取机器的历史数据，保存在手机中，可随时查看这些历史数据进行分析。获取到的批量数据保存在历史数据模块中。

3.2 历史数据模块包含三大功能，选择查询设备、选择查询版本和查询历史数据。



3.2.1 选择查询设备功能：位于“历史记录-选择查询设备”，选择保存在手机中的所有测试仪设备的设备名。

3.2.2 选择查询版本功能：位于“历史记录-选择查询版本”，选择保存在手机中的所有测试仪设备的版本信息。

3.2.3 查询历史数据功能：位于“历史数据-查询历史数据”，查询所选择的设备和版本的所有批量获取数据信息。

3.3 关于模块有一个功能，清除数据。该功能是由于清除批量获取的历史数据。

4. 软件卸载

使用手机卸载功能卸载即可。

十. 装箱单

仪表	1 台
仪表包	1 个
辅助接地棒	4 根
测试线	4 条(红色 20m, 黑色 20m, 黄色 10m, 绿色 10m)
简易测试线	2 条(红 1.6m; 黑 1.6m)
电流钳	2 个
USB 通讯线	1 条
专用充电器	1 个
用户手册/保修卡/合格证	1 份

本公司不负责由于使用时引起的其他损失。

本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。

本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改，将不再另行通知。